## 取扱説明書 トラック・スケール 品番:#53106000 型式:PT30DW

## 1, 仕様

• 荷 重 能 力:10ton ·最 小 単 位:10kg • 精 度:荷重に対し±3% ・超過荷重能力 : 105%以内

度:-28~65℃ · 使 用 湿 度:10~95% (非濃縮)

源:ニッカド単三型充電池 DC1. 2V×4本 電

# 2, **電你 中、 へ** こ ... ① バッテリーキャップ 電源部、及び操作パネルの説明

: 時計回転方向に回すとキャップが締まり、反時計回転方向に回すと緩める事が出来ます。

: 充電コネクターを保護するキャップです。充電池を充電する時は、充電キャップを反時計回転方向に回して取り外して下さい。充電後は、時計回転方向に回して確実に締め付けて下さい。 充電キャップ

:電源スイッチです。ボタンを押すと、自動で作動状態のテストをして、問題が無ければ、ディスプレーに"00"と表示されます。再度押すと、電源が切れます。 ON/OFF

④PRINT/ACCUM: プリンタ (別売) を接続している時のみ、使用します。

⑤LOCAL/TOTAL:本商品では使用しません。

: ・無負荷の状態で、ディスプレーに "00"以外の数値が表示されている時は、本ボタンを押して、ディスプレーの表示を "00"にして下さい。

・風袋を利用する時は、プラットホームに風袋をセットして、本ボタンを押して、風袋の重量を

リセットして下さい。

: 重量測定値等が表示されます。尚、夜間に使用すると、自動的にバックライトが点灯します。表 ディスプレー  $\overline{(7)}$ 

示される内容の詳細は⑧~⑪を参考にして下さい。


⑧重量測定値、エラーメッセージの一部が表示されます。

⑨エラーメッセージの一部が表示されます。

⑩バッテリーの残容量が表示されます。

⑪重量単位が表示されます。

 $\widehat{(12)}$ ソーラーパネル :電源スイッチがOFF時に光を当てると充電されます。

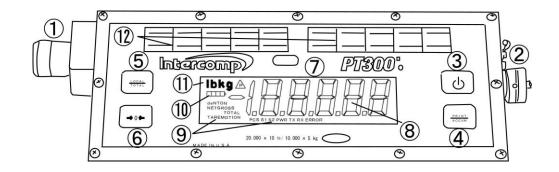

## 3,注意事項

▲警告(この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。)

- ・重量測定は、必ずプラットホームの中心に車輪を載せて、測定して下さい。脱輪して、事故につながる恐れがあります。 ・<mark>充電池以外の電池(マンガン、アルカリ電池等)は本機に使用しない</mark>でください。ソーラーパネルにより充電されるので、充 電池以外を使用すると爆発する恐れがあります
- ・本機の使用中は、周囲の安全を確認して、作業をして下さい。

### ▲注意(この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのある物、又は、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ・本機は完全防水では無い為、雨天時での使用は出来ません。故障の原因になります。又、路面にピット設置する場合は、排水 処理をして下さい。
- ・濡れた場合の保管は、風通しの良い、乾燥した場所で、バッテリーキャップと充電キャップを緩めて、操作部を上側にして、 壁に立て掛けて水抜きをして下さい
- ・充電中以外は、必ず充電キャップを締めて下さい。水、砂の浸入を防ぎます
- ・操作パネルに溜まった砂は、定期的に取り除いて下さい。故障の原因になります。
- ・ACアダプターでの充電は、必ずディスプレーに"Lo. bAt"表示が出てから行なって下さい。"Lo. bAt"表示が 出る前に充電すると、充電池の寿命が短くなります。 ・充電池以外は、使用しないで下さい。
- ・10トン以上の荷重を本機に掛けないで下さい。ロードセル (重量を測定する部品) の寿命が短くなります。
- ・プラットホームに偏荷重を掛けないで下さい。本機、ロードセルの故障の原因になります。・本機の分解、改造はしないで下さい。異常作動を起こし、本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
- ・操作部のネジの締結は、定期的に確認して下さい。緩んでいる場合は、確実に締め付けて下さい。
- ・軟弱地では、使用しないで下さい。正確な重量測定が出来ません。平らな、硬い地面で使用して下さい。・本機は、車、トラックの重量を測定する機器です。その他の用途には、使用しないで下さい。
- ・使用する充電池は4本です。充電池を交換する時は、4本共、新しい充電池と交換して下さい。 ・充電池は、バッテリーキャップを外して、陽極(+)側から、本機に挿入して下さい。 ・ACアダプターを使用して、16時間以上充電しないで下さい。 ・付属のACアダプター以外では、本機の充電をしないで下さい。

- 本機のACアダプターを使用して旧型トラックスケール(スイッチ8ケの製品)の充電は出来ません。又、旧型トラックスケールのACアダプターで本機の充電も出来ません。
- ・**2ケ以上のボタンを同時に押さない**で下さい。コンピューターの設定画面になり、誤作動の原因になります。 ・本商品は取引証明外商品です。売買の計量としては使用出来ません。

# 重量測定方法 4, **里里**例 ( ) "ON / OF F"

- ボタンを押して下さい。自動で作動状態のテストをして、異常が無ければ、"00"と表示されます。
- ① ON/OFF ホタンを押して下さい。自動で作動状態のケストをして、乗吊が無ければ、 00 と表示されます。 ②ディスプレーに "00"と表示されている事を確認して下さい。重量測定後、ディスプレーに "10""20"等の数値が残る事があります。"→0←"ボタンを押して、ディスプレーに "00"と表示させて下さい。 ③本機と同じ高さのダミープレートを用意して、前後輪の車輪の高さが同じになる様にして下さい。 ④本機とダミープレートを用意して、車輪が本機のプラットホームの中央に乗る様に、車輌を移動させて下さい。こ
- の時、測定荷重が、垂直方向になる様にして下さい。
- ⑤一車軸の車輪重量は、同時に測定して下さい。
- ⑥2軸目、3軸目を同様にして測定して下さい。測定重量の合計が、車輌の総重量です。 ⑦測定終了後、"ON/OFF" ボタンを押して、電源を切って下さい。
- ・車輌重量測定パターン

	=トラックスケール	レ = ダミープレート	•	
機数	1 回目	2回目	3回目	車輌形式
2機 1セット				2軸
				3 軸
4機 2セット				2軸
				3軸
6機 3セット				2.51
				3 軸

- **5, エラーメッセージ**EEPE : このエラーメッセージが表示された場合、一度 "ON/OFF" ボタンを押して電源を切り、再度 "ON/ OFF"ボタンを押して下さい。それでも問題が解決しない場合は、修理が必要です。販売店まで御連絡下
  - : 基盤の修理、交換が必要です。販売店まで御連絡下さい。 Αd 1
  - LCb××:ロードセルの不良です。販売店まで御連絡下さい。LC××:ロードセルの不良です。販売店まで御連絡下さい。

  - ・Lo. b A t:電池の電圧が低下しています。「6, 充電方法」を参考に電池の充電、もしくは交換をして下さい。
    ・ C A P :荷重オーバーです。10トン以上の荷重を積載しないで下さい。一度"ON/OFF"ボタンを押して電源を切り、再度"ON/OFF"ボタンを押して下さい。それでも問題が解決しない場合は、修理が必要です。 販売店まで御連絡下さい。

  - ・  $2 \, \mathrm{Er\,O.}$  r: ゼロ範囲の指定エラーです。" $\rightarrow 0$   $\leftarrow$ " ボタンを押して下さい。 ・ d i S P : ディスプレーに数字を表示する事が出来ません。" $\rightarrow 0$   $\leftarrow$ " ボタンを押して下さい。
  - : 異常ありません。そのまま作業を続けて下さい。 : 異常ありません。そのまま作業を続けて下さい。 COP
  - CLOC

## 6, 充電方法

- ①本機使用中にディスプレーに"Lo.bAt"と表示されれば、電池が消耗しています。下記要領で充電して下さい。
- ②充電キャップを反時計回転方向に回して外して下さい。 ③ACアダプターのソケットをスケール本体側の充電コネクターに溝を合わせて、時計回転方向に回して接続して下さい。
- ④ACアダプターをAC100Vコンセントに差し込んで下さい。同時に、充電が始まります(バッテリー残容量マークが点滅
- ⑤充電時間は、約16時間です。16時間以上充電すると、充電池が破損する恐れがあります。
- ※本商品は、ソーラーパネルにより、明るい場所に保管すると常時充電されますが、一年に一回はACアダプターで満充電にし てください。